


ASOCIEREA M.I.P.A.

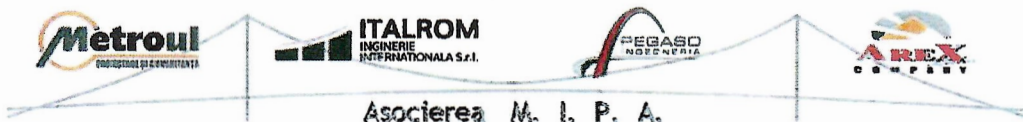

Asocierea M. I. P. A.

RAPORT DE NECONFORMITATE,
Nr. 97 din 15 iunie 2023

Beneficiar: C.N.A.I.R. S.A.	Contract nr. 92/1819 / 14 ianuarie 2020
Lucrarea: Supervizarea Proiectării și Execuției Podului Suspendat peste Dunăre în zona Brăila	
Consultant: Asocierea SC METROUL SA – SC ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL – SC PEGASO INGENNERIA SRL – SC AREX LIDER COMPANY SRL	
Antreprenor: Asocierea WEBUILD SPA – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO., LTD	
CATEGORIA DE LUCRARE la care se referă neconformitatea: (nume și cod)	Cablu principal Nord și cablu principal Sud în Bloc Ancoraj Brăila și Bloc Ancoraj Jijila
OBIECT / ZONA DE LUCRU în care a fost constatată neconformitatea:	Camere superioare: Bloc Ancoraj Nord Brăila, Bloc Ancoraj Sud Brăila, Bloc Ancoraj Nord Jijila și Bloc Ancoraj Sud Jijila
DESCRIEREA NECONFORMITĂȚII ȘI PRESCRIȚIA FAȚĂ DE CARE SE RAPORTEAZĂ:	
<p>În urma inspecției personalului de specialitate al Inginerului în interiorul celor 4 camere superioare a blocurilor de ancoraj (Bloc Ancoraj Nord Brăila, Bloc Ancoraj Sud Brăila, Bloc Ancoraj Nord Jijila și Bloc Ancoraj Sud Jijila), în perioada 12 - 14 iunie 2023 în care au fost efectuate teste statice la podul suspendat, au fost constatate fire discontinue aparținând cablului principal (două camere bloc ancorare nord Brăila și 2 camera bloc ancorare sud Jijila).</p> <p>Se menționează că în cameră superioară Bloc Ancoraj Nord Brăila, cameră superioară Bloc Ancoraj Sud Brăila și cameră superioară Bloc Ancoraj Nord Jijila, până la data prezentului, cablurile au fost reparate prin metoda îmbinării deja folosită la instalarea firelor aparținând cablului principal. Remedierile au fost constatate inspectând manșoanele de îmbinare, care anterior testelor statice nu existau. Nu a putut fi identificat cu exactitate numărul firelor remediate, întrucât accesul către camera blocurilor de ancorare este în curs de execuție.</p> <p>Din fotografiile făcute de la distanță se pot estima între 4 și 10 remedieri de îmbinări de fire în fiecare din cele 4 camere superioare a celor 2 Blocuri de Ancorare.</p> <p>Se menționează că remedierile au fost efectuate fără a fi susținute de informații din partea Antreprenorului, respectiv Procedură Tehnică de Execuție supusă spre aprobare.</p> <p>Anexă foto la cele menționate mai sus.</p>	
Consultanță (rol): Inginer constructor specializare poduri (nume și semnătură) - M.D.R.T. - I.S.C. Silviu CONCIU-TUȘER SILVIU 	Consultanță (rol): Coordonator de Proiect Adj2 (nume și semnătură) Bogdan Marian ANDREI 
Raprezentantul Antreprenorului: (nume și semnătură)	Responsabilul Tehnic cu Execuția (RTE): (nume și semnătură)
Data:	Data:
Acțiuni corective ce urmează a fi întreprinse:	


**Verificare finalizare măsuri de corecție, acțiuni corective și preventive:
Concluzii:**

Persoana responsabilă cu verificarea finalizării acțiunilor corective:


Nume și prenume/Semnătură/Data luării la cunoștință:

Neconformitatea a fost eliminată / soluționată:

Antreprenor – Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) (nume și semnătură):	Data:	Consultanță: Diriginte de Șantier (nume și semnătură):	Data:
---	--------------	--	--------------

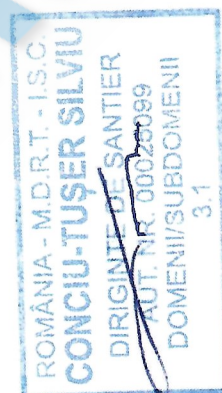

Fir discontinuu în cameră superioară Bloc Ancoraj Jijila Sud


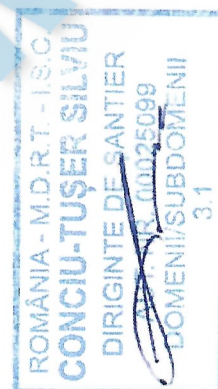


Remedieri la fire discontinue în cameră superioară Bloc Ancoraj Jijila Sud



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.G.
CONCIU-TUȘER SILVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
00025009
DOMENII/SUBDOMENII
3.1

Remedieri la fire discontinue în cameră superioară Bloc Ancoraj Jijila Sud

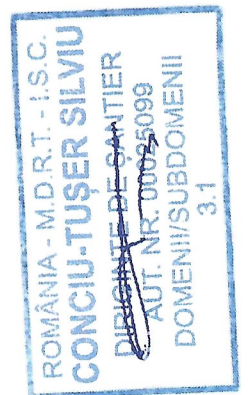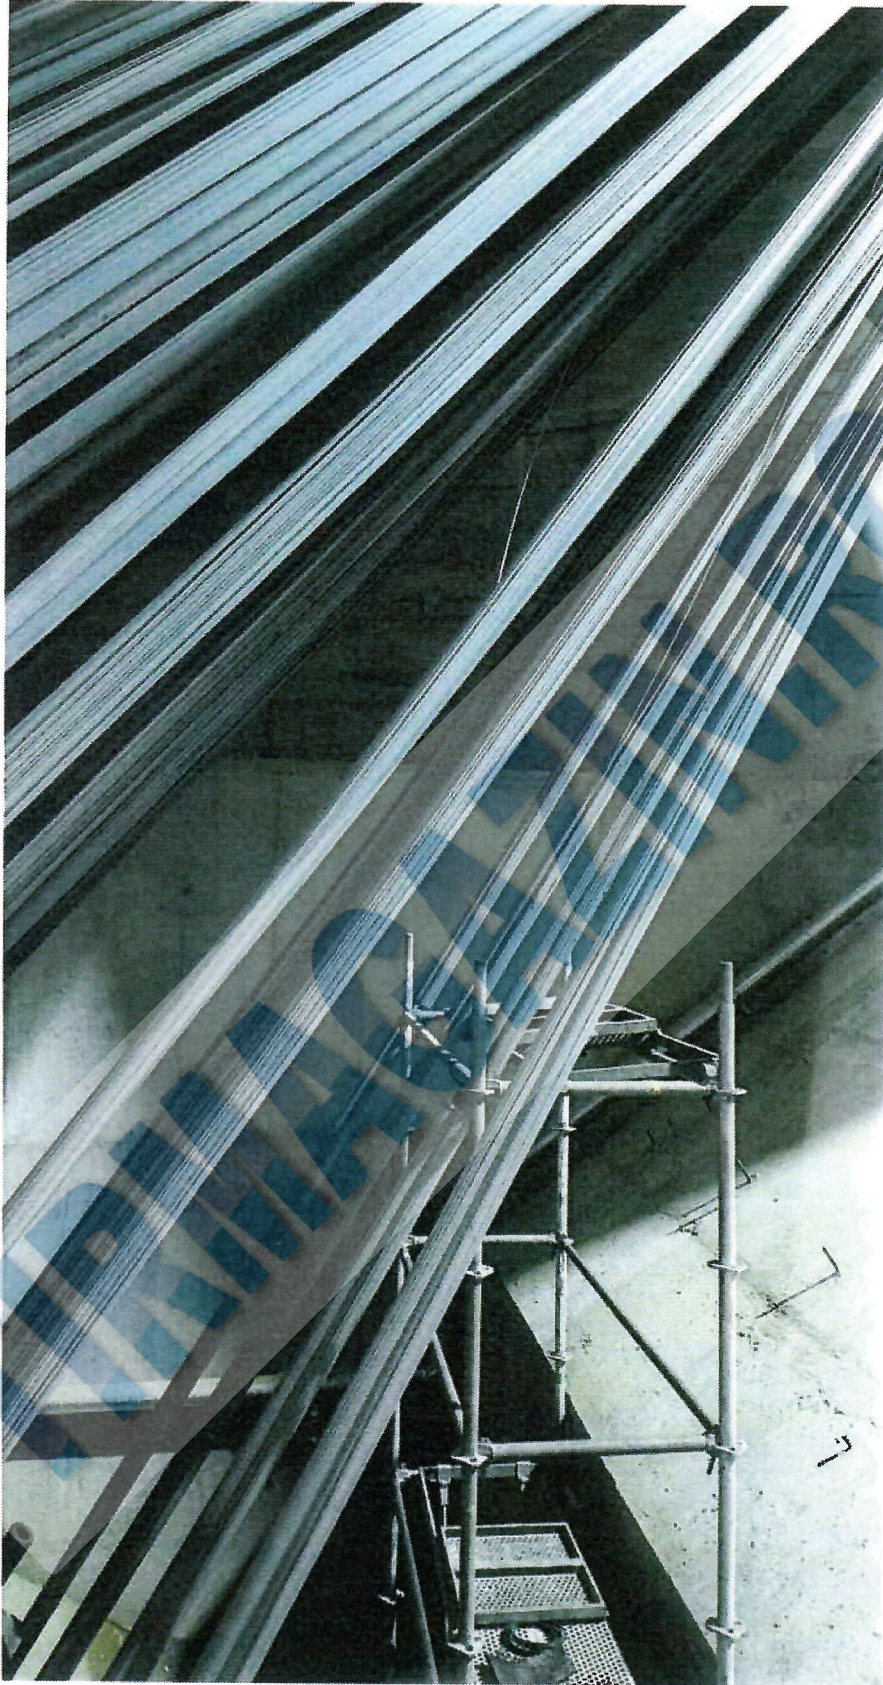

Remedieri la fire discontinue în cameră superioară Bloc Ancoraj Jijila Sud